

HE730 噪音计用户手册

(User Manual of HE730 Sound Level Meter) (简明版 V1.12)

深圳市华图电气有限公司深圳市华图测控系统有限公司



目 录

月	·一章 产品介绍	1
	1.1产品特点	
	1.2 使用范围	1
	1.3 性能参数	
	1.4 噪音计使用入门	
	1.5 LCD 显示符号说明	
	1.6 按键功能说明	
쇰	5二章 使用注意事项	5
	2.1 注意事项	
	2.2 常见故障	
角	9三章 软件使用指南1	1
	3.1 安装软件	1.



第一章 产品介绍

HE730 噪音计,是华图公司自主研发,符合 IEC61672-1,二级标准,具有宽广的动态范围,还有快、慢及自动时间常数设置,内置的 USB 接口可将数据快速、及时地传送到电脑,并可储存 43000 个数据等特点。

1.1 产品特点

- n 最大最小值测量和平均值。
- n A和C加权网络选择。
- n 4 位液晶显示屏的分辨率为 0.1dB。
- n 在 31.5Hz 到 8 KHz 范围内,量程为 35dB 到 130dB。
- n 独特设计,可保护传感器,外形美观大方。

1.2 使用范围

适用于噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如居住区、工矿厂区、学校、机场等各种场合的噪音测量应用。


1.3 性能参数

适用标准	国际委员会 IECPub651Type2,美国国家际准 ANSIS1.4Type2
频率响应	31.5Hz~8KHz
测量量程	35~130dB
频率加权特性	A/C
麦克风	1/2 英寸电容式麦克风
校正	通过内部振荡器(1kHz 的正弦波)进行校准
解析度	0.1dB
数值更新	0.5 sec
时间加权特性	快速(100mS), 慢速 (1 sec.)
测量范围	低: 35-100dB 高: 65-130dB
精确度	$\pm 1.5 dB$
过载提示	"OVER" 将显示
电池	9V 电池,006P 或 NEDA1604 或 IEC6F22
电池寿命	至少 50 小时
尺寸	187mm×73mm×53mm
LCD 区域	54mm×44mm
净重	290 克
配件	软件光盘,说明书,USB 连接电缆,9V 电池,检验合格证书,保修卡,工具箱,包装盒。
选配	三脚支架



1.4 噪音计使用入门

(1) 按键和各组成部分

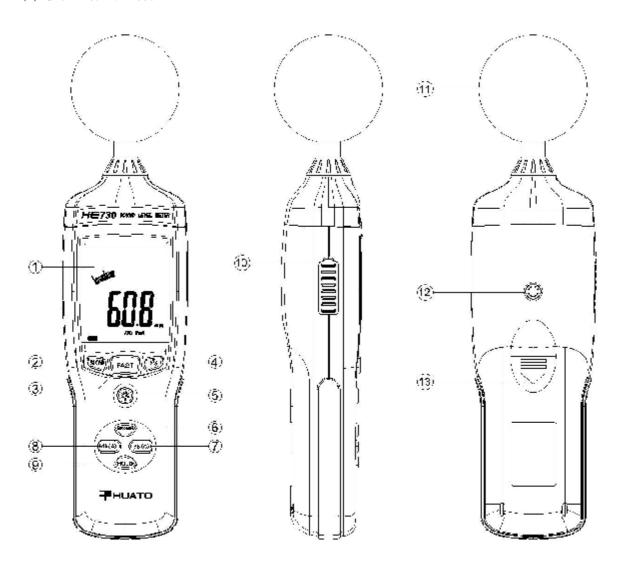


- 1 LCD 显示屏
- 2 慢速读数按键
- 3 快速读数按键
- 🐠 开/关机按键
- 5 背光灯按键
- 6 最大&最小记录值查看键
- 0 db(c)切换按键

- 8 db(a)切换按键
- 🥯 保持测量数据按键
- USB 接口防尘塞
- 1 噪音防风球
- 12 三脚架固定丝孔
- 13 电池后盖



1.5 LCD 显示符号说明

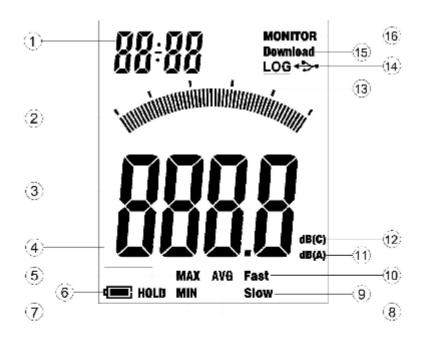

- 年/月-日/时间交替显示显示符号。
- 操音量指示符号。
- Q 噪音量数值显示区。
- 4 此符号显示,表示处于保持测量不变状态。
- 5 此符号显示,表示处于最大温湿度查看状态。
- 6 电池电量显示符号,满格表示电池电量充足, 空格则表示电池电量不足请及时更换电池。
- 此符号显示,表示处于最小温湿度查看状态。
- 此符号显示,表示平均值状态。

- 9 此符号显示,表示处于慢速测量状态。
- 0 此符号显示,表示处于快速测量状态。
- 11 此符号显示,表示处 db(A)测量单位状态。
- 此符号显示,表示处db(C)测量单位状态。
- 此符号显示,表示处记录状态。
- 此符号显示,表示已经与 PC 连接。
- 此符号显示,表示处于下载状态。
- 16 此符号显示,表示



1.6 按键功能说明

按键	功能说明
0	单击开机或关机。
SLOW	单击进入慢速测量状态。
FAST	单击进入快速测量状态。
	若背光处于关闭状态 , 单击此按键打开背光。
MAX/MIN	单击进入记录最大值查看状态,再次单击进入记录最小值查看状态,再次单击退出。
db(A)	单击进入 db(A)测量单位状态。
db(C)	单击进入 db(C)测量单位状态。
HOLD	单击进入测量不变显示状态。



第二章 使用注意事项

2.1 注意事项

- n 测温仪主机不防水,请不要将测温仪主机放在露天环境或者液体中。
- n 本测温采用 ABS 工程防火塑料外壳,防止酸碱等化学品对外壳的腐蚀。
- n 如果出现故障,必须由授权的专业人员进行 维修,请不要自行维修、改装。
- n 请不要将本产品直接暴晒在太阳或者其他热源之下,电子器件可能会被损坏。
- n 本仪器所配置的 9V 电池不能充电,也不允许短路,否则可能会发生危险。废弃电池请妥善处理,保护环境。

2.2 常见故障

n 液晶显示暗淡

原因: 电池电量不足或环境温度过低或者过高。

解决办法:更换电池。如果是因为环境温度造成,请立即将测温仪拿出该环境中,避免测温仪损伤。

n 测温实时采集数据时,分析软件没有按照正常流程关闭。重新连接测温仪不成功

原因: 测温仪还在实时采集数据, 需要先停止采集才能连接上。

解决办法:请点击菜单"其它->状态切换",这样能强制将测温仪切换到待机状态。

n 测温上电后液晶显示屏上整屏闪烁显示

原因:可能记录存储器被损坏。

解决办法:请联系当地经销商或我司售后服务热线以便维修更换。

第三章 软件使用指南

3.1 安装软件